

Allgemein

Ersteller	Peer Herrmann - Bautechniker
Datum	13.06.2024
Von	08:30
Bis	16:30

Sonstiges

Beim Altbau ist die Terrasse dringend sanierungsbedürftig! Siehe Bildnachweise und Anmerkungen.
Gefahr im Verzug!

Weitere Bilder

IMG_0704.HEIC

Altbau Terrasse
Undichtigkeiten auf gesamter Fläche
Am Traufbereich loser Fliesenbelag durch
Moos- und Strauchbewuchs (2cm Dick)
Fliesenschiene, Mörtelbett und Estrich/Beton
lose, nass und beschädigt.
Eindringende Nässe über Ziegelstützen bis
zum Souterrain


Dringender Handlungsbedarf nötig.
Bausubstanz schlecht, Gefahr im Verzug.



Weitere Bilder

IMG_0705.HEIC

Altbau Terrasse

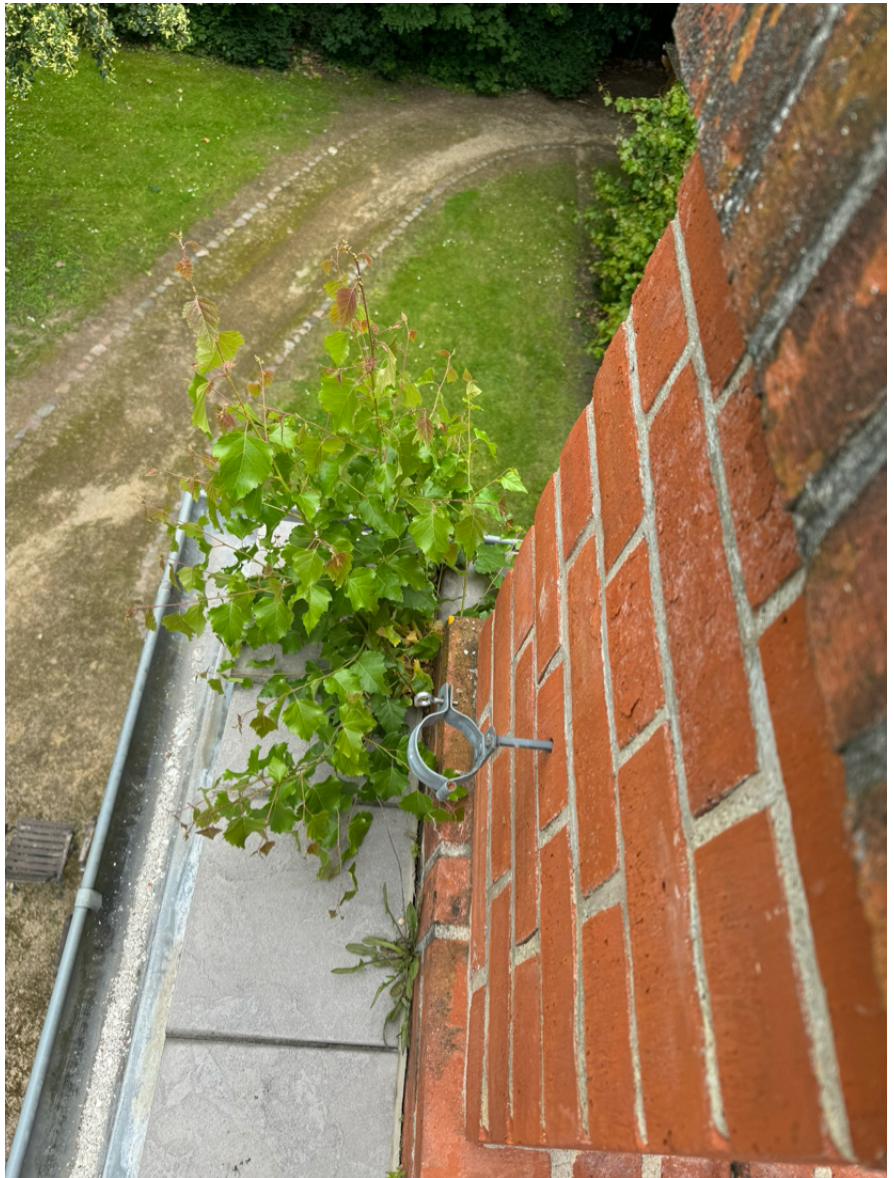

Weitere Bilder

IMG_0706.HEIC

Altbau Terrasse



IMG_0723.HEIC

Altbau Terrasse Untersicht
Abbröckelnder Putz sowie korrodierte
Bewährung von Betonsturzelementen



Weitere Bilder

IMG_0724.HEIC

Altbau Terrasse Untersicht
Abbröckelnder Putz sowie korrodierte
Bewährung von Betonsturzelementen
Teilweise Mossansatz vorhanden



IMG_0725.HEIC

Altbau Terrasse Betonsturz



Weitere Bilder

IMG_0726.HEIC

Altbau Souterrain
Durchfeuchtete Decken sowie Außenwände
Schimmelbildung



Weitere Bilder

IMG_0727.HEIC

Altbau Souterrain



Weitere Bilder

IMG_0728.HEIC

Altbau Souterrain



Weitere Bilder

IMG_0737.HEIC

Neubau
Undichtigkeiten an Geländerstützen der
umlaufenden Absturzsicherung aus Edelstahl
Insgesamt 24 Stück
Abdichtung erforderlich



Weitere Bilder

IMG_0738.HEIC

Neubau
Abdeckungen Klöber Dunstrohre
defekt/gerissen
3 Stück

